

SERVICE BULLETIN

KAMPAGNEINFORMATION

TRAKTORER



NEW HOLLAND

SERVICE

2001 - 004

Januar
Page 1/3 Dan.

BERØRTE MODELLER: SERIE M/60
MED CCLS PUMPE OG HYDRAULISKE ANHÆNGERBREMSE
MED CCLS PUMPE OG ITALIENSKE ANHÆNGERBREMSE
MED PNEUMATISKE ANHÆNGERBREMSE

GRUPPE-UNDERGRUPPE: 33 220


EMNE: KAMPAGNE NR. 632 RØR TIL ANHÆNGERBREMSEVENTILEN

BESKRIVELSE: Rørene, der forbinder bagakselbremserne til anhængerbremseventilen skal ændres fra stålrør til rørslanger.

HANDLING:


PRODUKTION: Gældende fra serienr.: **Se herunder**
Rørslangerne indførtes IKKE i produktionen for serie M60.

SERVICE: **Reference til værkstedshåndbogen: afsnit 33**
Stålrørene på alle de berørte traktorer skal udskiftes med rørslanger.

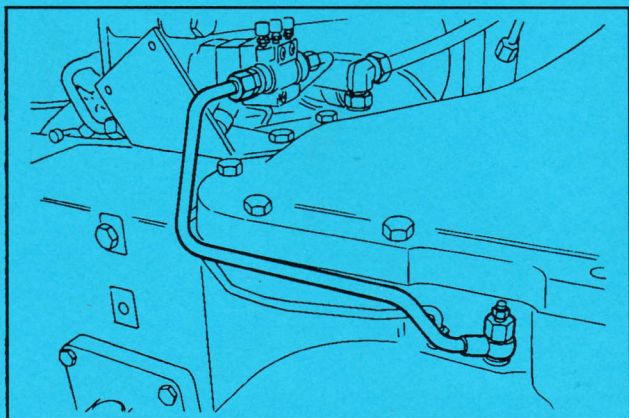

Figur 1

1. Rør til anhængerbremseventilen. Venstre side.

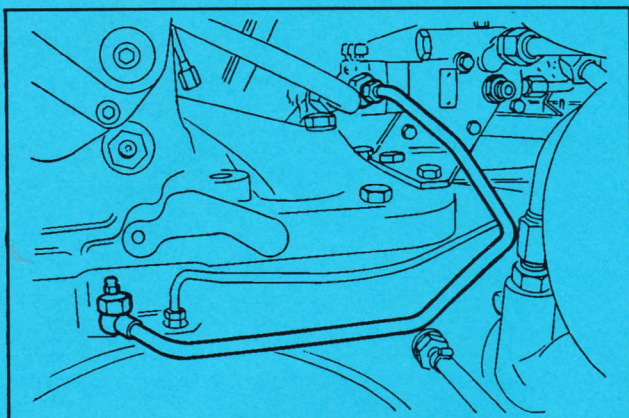

Figur 2

1. Rør til anhængerbremseventilen. Højre side.

BERØRTE ENHEDER:

Traktorer, der er produceret mellem serienummer **010292B** og **138200B**. Hvis de er udstyret med CCLS pumpe og hydraulisk anhængerbremse, italienske anhængerbremser eller pneumatiske anhængerbremser. Traktorer, der har fået monteret ovennævnte anhængerbremser som DIA kits er også berørt.

BERØRTE DELE:

Ovennævnte dele eller kits kan nu leveres fra NH Logistics. Ordre afgives til depotet på normal måde.

Beskrivelse	Antal	Nuværende res.nr.
Fleksibel rørslange	2	82020138

REPARATIONSTID:

Beskrivelse	Tid (timer)	Operationsnummer
Afmonter og udskift rør	0,8	9963201

REJSEGODTGØRELSE:

Hvor det er nødvendigt at rejse for at udføre denne reparation, kan rejsegodtgørelse kræves.

Beskrivelse	Tid (timer)	Operationsnummer
Rejsegodtgørelse	1,5	9990150

REFUSION:

Godtgørelse skal fremsættes via det normale reklamationsystem, med angivelse af:

Årsagsdel **8CAMP632**
 Fejlkode **9963200099**
 Reklamationstype **23**

TIMING:

Kampagnen skal være afsluttet senest 4 måneder fra udsendelsen af denne bulletin.

00000000000000000000

**After Sales
New Holland**

00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000

00000000000000000000	00000000000000000000
00000000000000000000	00000000000000000000

00000000000000000000	00000000000000000000
00000000000000000000	00000000000000000000
00000000000000000000	00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000	00000000000000000000
00000000000000000000	00000000000000000000
00000000000000000000	00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000

SERVICE BULLETIN

TRAKTORER



2001 - 013

Januar
Side 1/2 Dan.

BERØRTE MODELLER: SERIE M/60

SERIE TM

GRUPPE-UNDERGRUPPE: 90 114

EMNE: DYNAMISKE FORHJULSSKÆRME

BESKRIVELSE: Omdrejningsbeslaget for de dynamiske forhjulsskærme er blevet forstærket. Pga. det tykkere omdrejningsbeslag er monteringspladen også blevet ændret.

HANDLING:

PRODUKTION: Gældende fra serienr.: **151626B**


De nye dele er indført i produktionen.

SERVICE: **Reference til værkstedshåndbogen: afsnit 90**

Når der monteres nye dele på en traktor, der er produceret før denne ændring, skal omdrejningsbeslaget, monteringspladen og boltene til beslaget også udskiftes. De nye og gamle dele kan kun udskiftes i hele sæt.

BEMÆRK: Ved montering af nye dele på en traktor, hvor omdrejningsbeslaget var monteret med tre bolte: Kontroller den bolt, der ikke til bespænding af det nye beslag for at sikre, at den ikke går gennem navet og ind i forbroen.

Figur 1

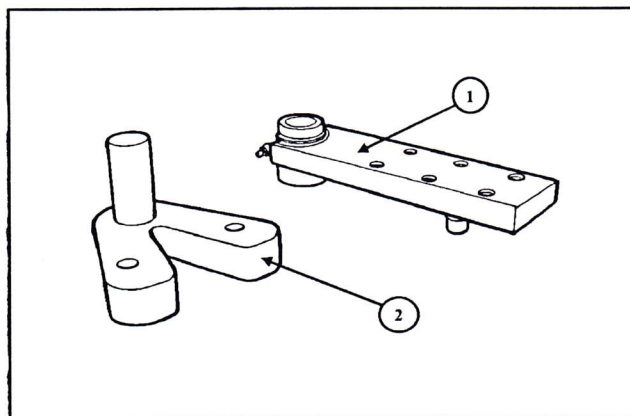

- 1. Monteringsplade
- 2. Omdrejningsbeslag

BERØRTE DELE:

Tidligere res.nr.	Antal	Beskrivelse	Antal	Nyt res.nr.	Katalog reference
82020660	2	Omdrejningsbeslag. Klasse 3 standardaksel.	2	82022407	497
82020638	2	Omdrejningsbeslag. Klasse 4, alle Supersteer og alle TerraGlide.	2	82022405	497
82020669	1	Monteringsplade. Klasse 3 standardaksel. Venstre.	1	82022416	497
82020668	1	Monteringsplade. Klasse 3 standardaksel. Højre.	1	82022415	497
82020667	2	Monteringsplade. Klasse 4, alle Supersteer og alle TerraGlide.	2	82022414	497
14274834	2	Bolt. Klasse 3 standardaksel.	2	14275034	497
14254734	2	Bolt. Klasse 4, alle Supersteer og alle TerraGlide.	2	14254934	497

REKLAMTIONSSTATUS: Denne servicebulletin må kun betragtes som teknisk information.

After Sales
New Holland

SERVICE BULLETIN



NEW HOLLAND

SERVICE

TRAKTORER

2001 - 061

Oktober

Side 1/1

Dan.

BERØRTE MODELLER: SERIE M/60
SERIE 40
SERIE TM
SERIE TS

GRUPPE-UNDERGRUPPE: 55 206

EMNE: ROTORSWITCH TIL AIRCONDITION

DESCRIPTION: En kontakt til airconditioneringen med større holdbarhed er indført for at undgå problemer med indvendig kontakt og gennemgang i kabel.

HANDLING:

PRODUKTION: Gældende fra serienr.: **166315B**

Den nye kontakt er indført i produktionen.

SERVICE: **Reference til værkstedshåndbogen: afsnit 50**

Hvis kontakten skal udskiftes anbefales det at kun bruge den nye kontakt.

BERØRTE DELE: Når den gamle kontakt udskiftes med den nye type, skal adaptererkablet bruges, da stikkene i kontakt-/kabinekablet er ændret.

Tidligere res.nr.	Antal	Beskrivelse	Antal	Nyt res.nr.	Katalog reference
81867584	1	Kontakt til aircondition	1	82024042	1.94.2/A01
New		Adapterkabel	1	82026469	-

REKLAMATIONSSTATUS: Denne servicebulletin må kun betragtes som teknisk information.